


取付方法


モニターユニットの裏側に取り付けます。
(増設モニターは先に接続しておいてください)

1. バッテリーのマイナス端子を外します。
2. モニター裏側のコネクターを外しビデオ出力ハーネスを接続します。(接続概要図参照)
3. 映像分配器の赤線を ACC 電源線に接続します。黒線をボディアースします。
4. ビデオ出力ハーネスと映像分配器の VIDEO IN (オスプラグ)・VIDEO OUT (メスプラグ) を接続します。(VIDEO OUT(オスプラグ)は3本あります。そのうちの一本を接続してください)
5. VIDEO OUT (オスプラグ) を増設モニターに接続します。増設モニターがもう一台あるときは、もう一本の VIDEO OUT (オスプラグ) を接続します。
6. バッテリーマイナス端子を接続します。純正のモニターを動作させ、増設モニターに同じ映像が映るか確認してください。
7. 映らなかったらモニター部の接続、増設モニターの接続などを確認します。
8. ハーネス、映像分配器を固定し、ケーブル類を取り回して、取り外したパネル類を元に戻し取付作業は終わりです。

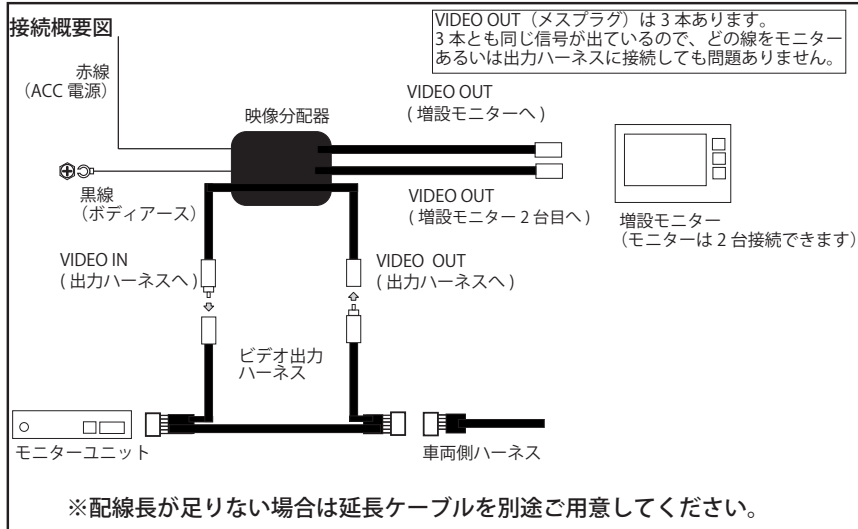


インプレッサ (GH#, GE#, GRF, GVF H22.11 ~)

図1 センターパネル外し

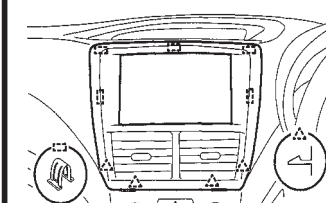

センターパネル下辺の隙間にリムーバを差し込み助合を浮かせてパネルを外す

図2 モニターユニット外し

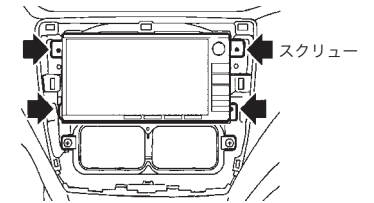

図示のスクリューを抜いてモニターユニットを手前に引き出す

図3 コネクター取り付け



8ピンコネクター


エクシーガ (YA4・5・9 H22.8 ~)

図1 センターパネル外し



○ : かん合
かん合を外しセンターパネルを外す

図2 モニターユニット外し

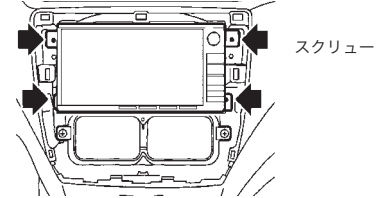

図示のスクリューを抜いてモニターユニットを手前に引き出す

図3 コネクター取り付け



8ピンコネクター